




DIAGRAM



Ændring i Diagrammet for RG.: I Produktionen viste det sig, at der i enkelte RG. kunne forekomme Ustabilitet i LF. paa Grammofon med helt opdrejet Volumenkontrol, hvorfor der i den sidste Del af Produktionen er foretaget en mindre Ændring i Diagrammet, idet Modstanden Nr. 6 paa 2500 Ω i Medkoblingskredsløbet er ændret til 1000 Ω. — Endvidere er Kondensatoren Nr. 20 paa 0,5 μF. i Baskontrollen shuntet med en Modstand paa 10 K Ω, da de dybe Toner var for fremtrædende i RG.

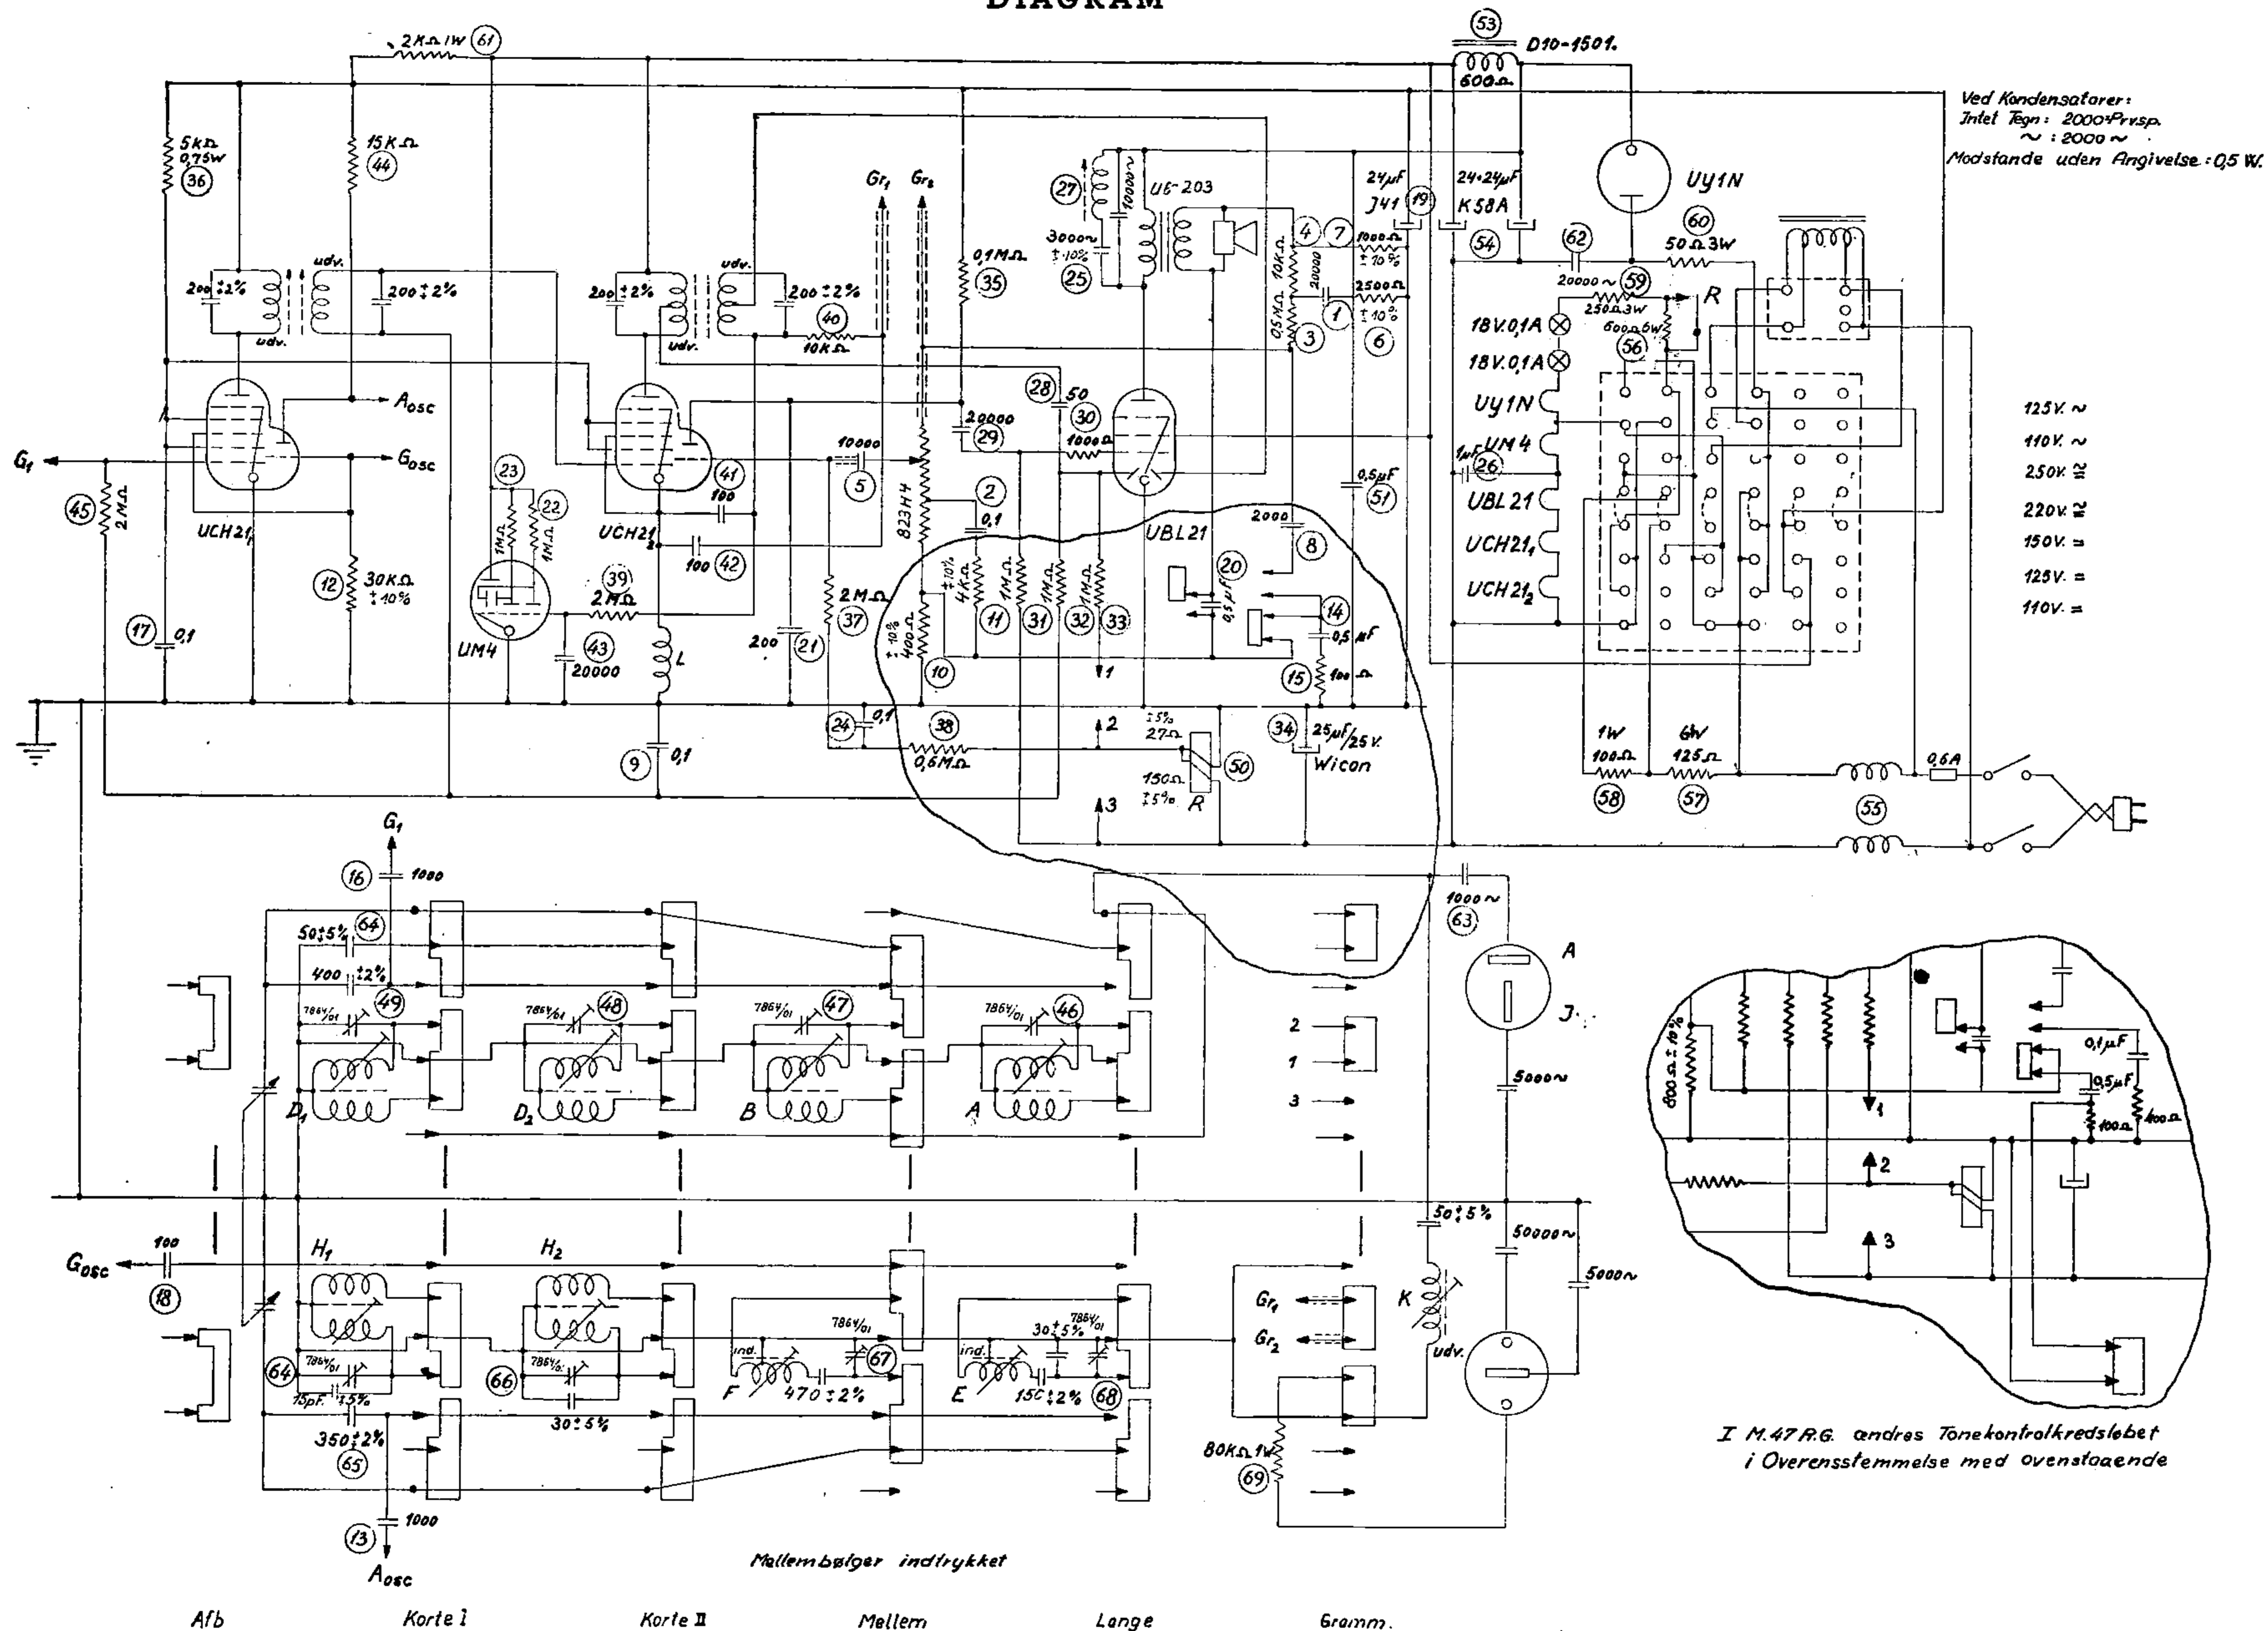